

調査報告書

施主名:

物件所在地:

TEL

調査日

施工日


2025 年 月 日 施工者

物件情報 ・構造 在来軸組 ・駐車 可 ・現場入り時間 13:00～

* 施工内容/仕様

・坪数 22 坪

・基礎高 36 cm ・床高 (大引下端より cm) (荒板下端より cm) ・床下 土壌

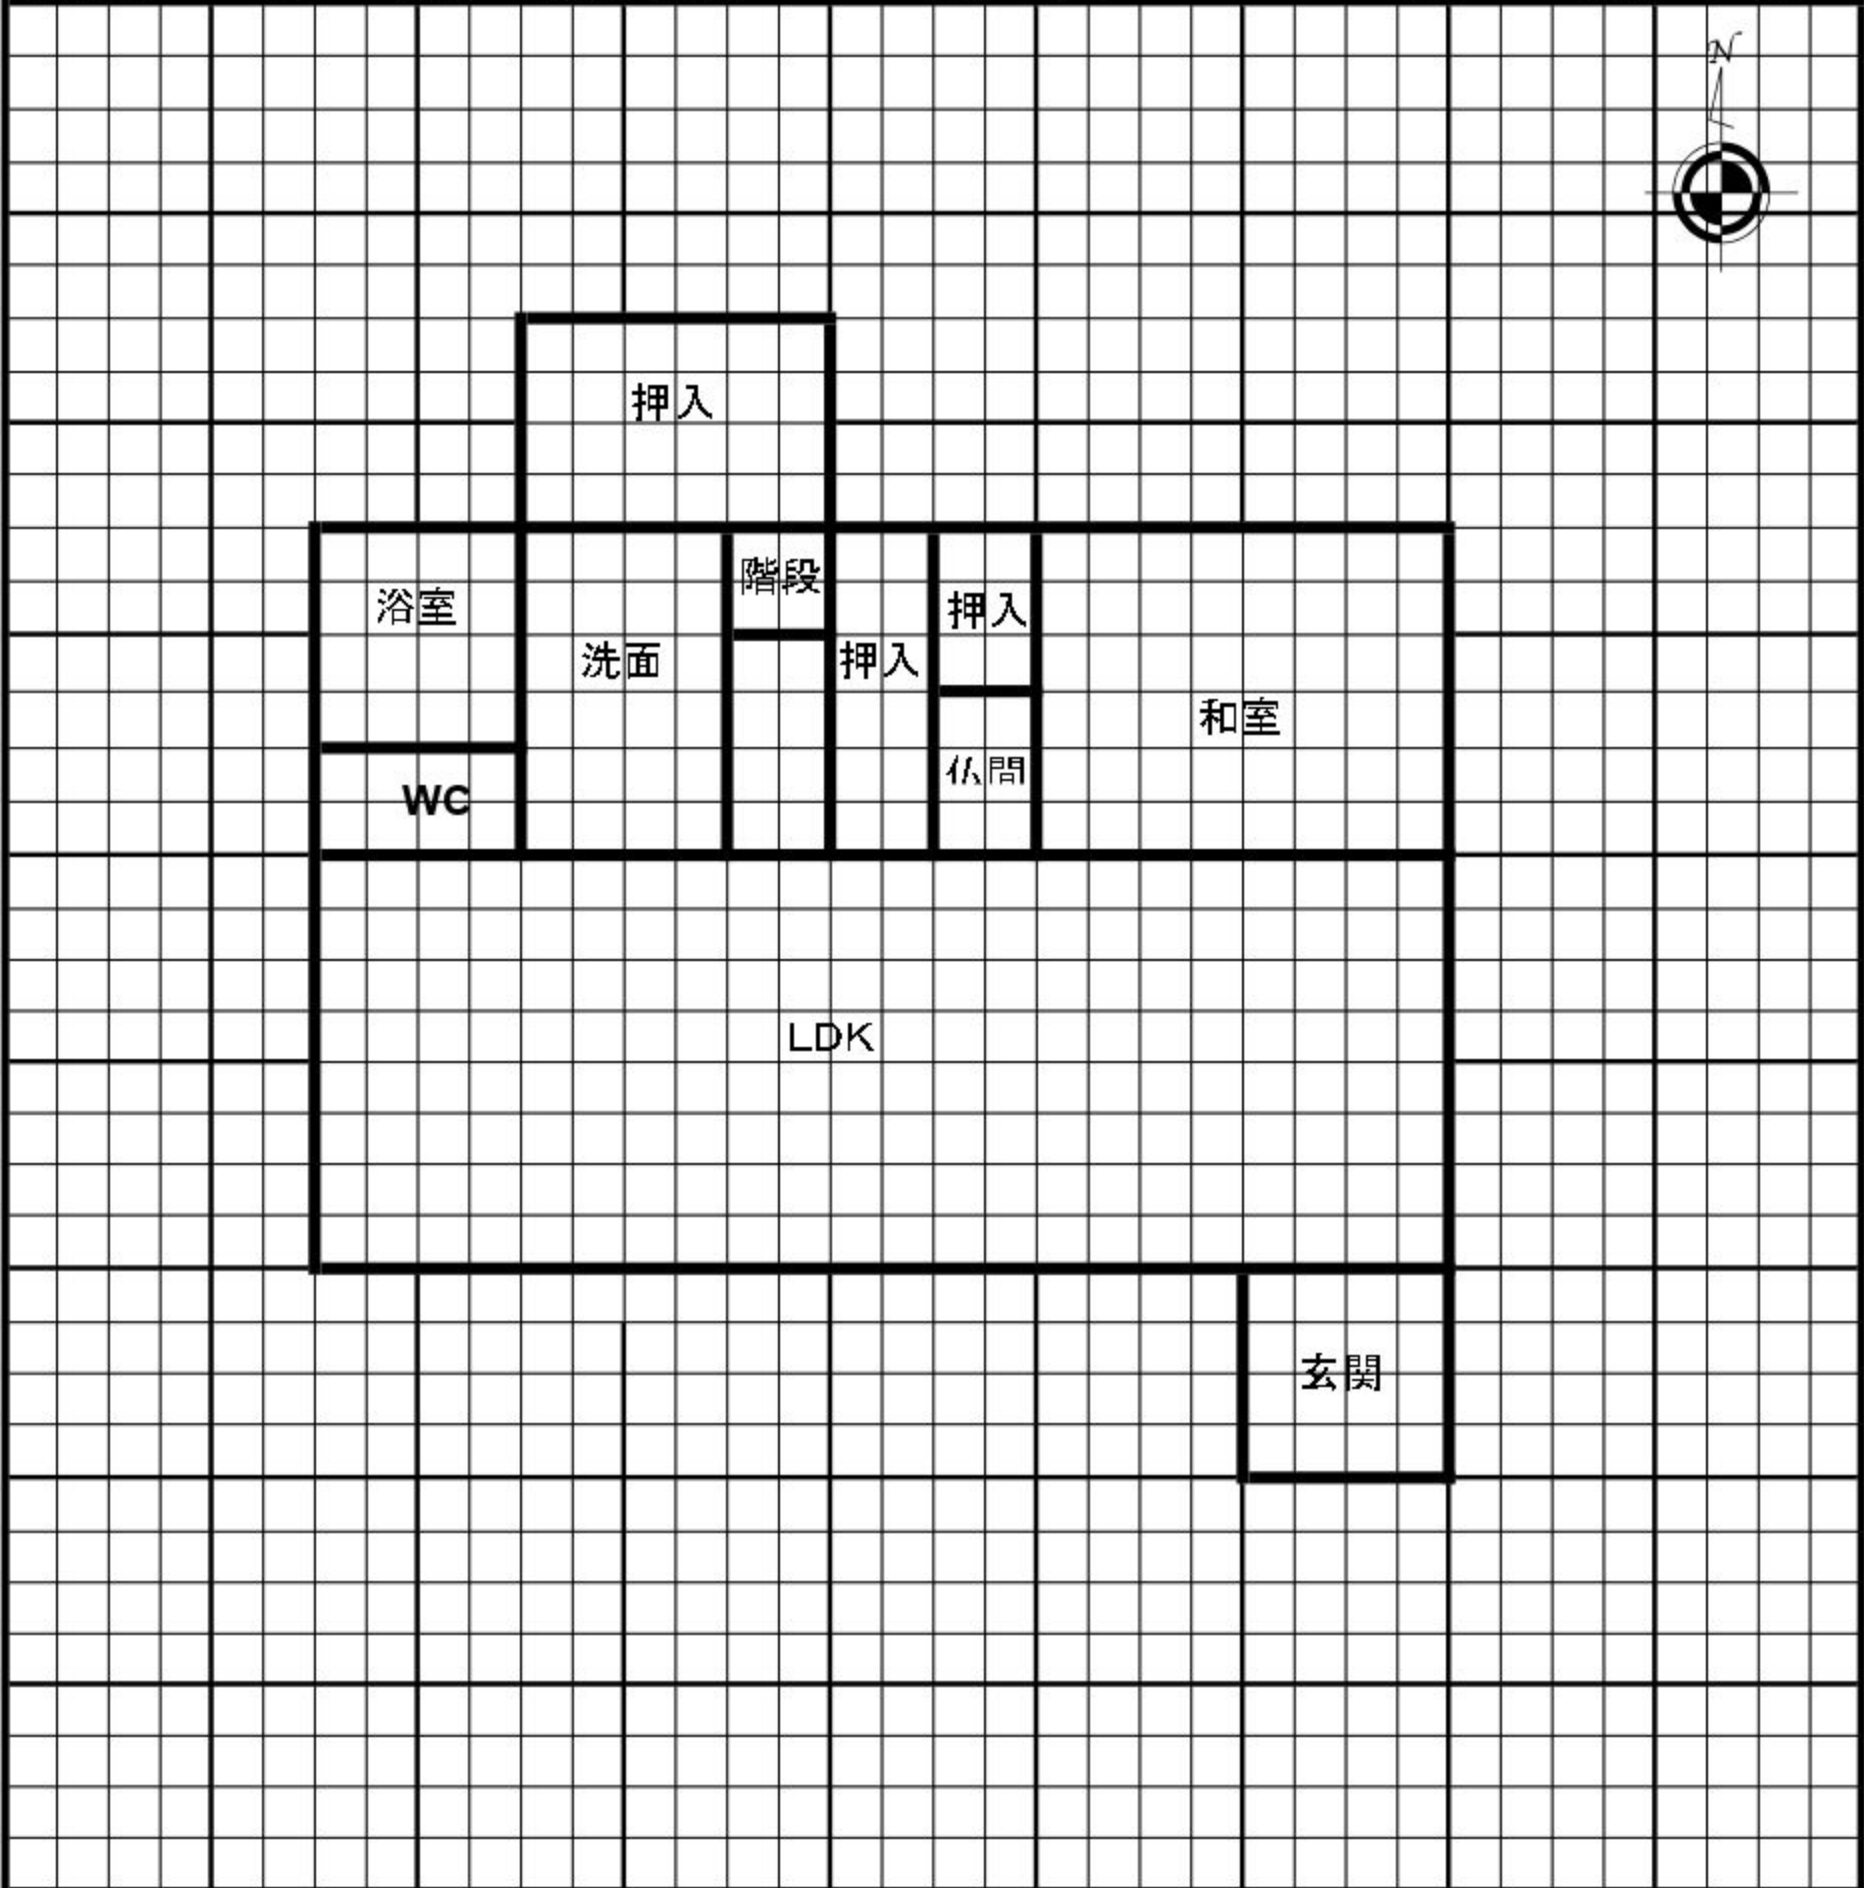


白蟻被害	被害有り	腐朽	見当たらず
水漏れ	水漏れ有り	通気	普通
カビ	見当たらず		
備考			

内部調査報告書

施主名:
 物件所在地:
 TEL:
 調査日:
 施工日: 2025 年 月 日 施工者:
 物件情報・構造 在来軸組 ・駐車 可 ・現場入り時間 13:00~

* 施工内容/仕様
 ・坪数 22 坪

・基礎高 36 cm ・床高 (大引下端より cm) (荒板下端より cm) ・床下 土壌

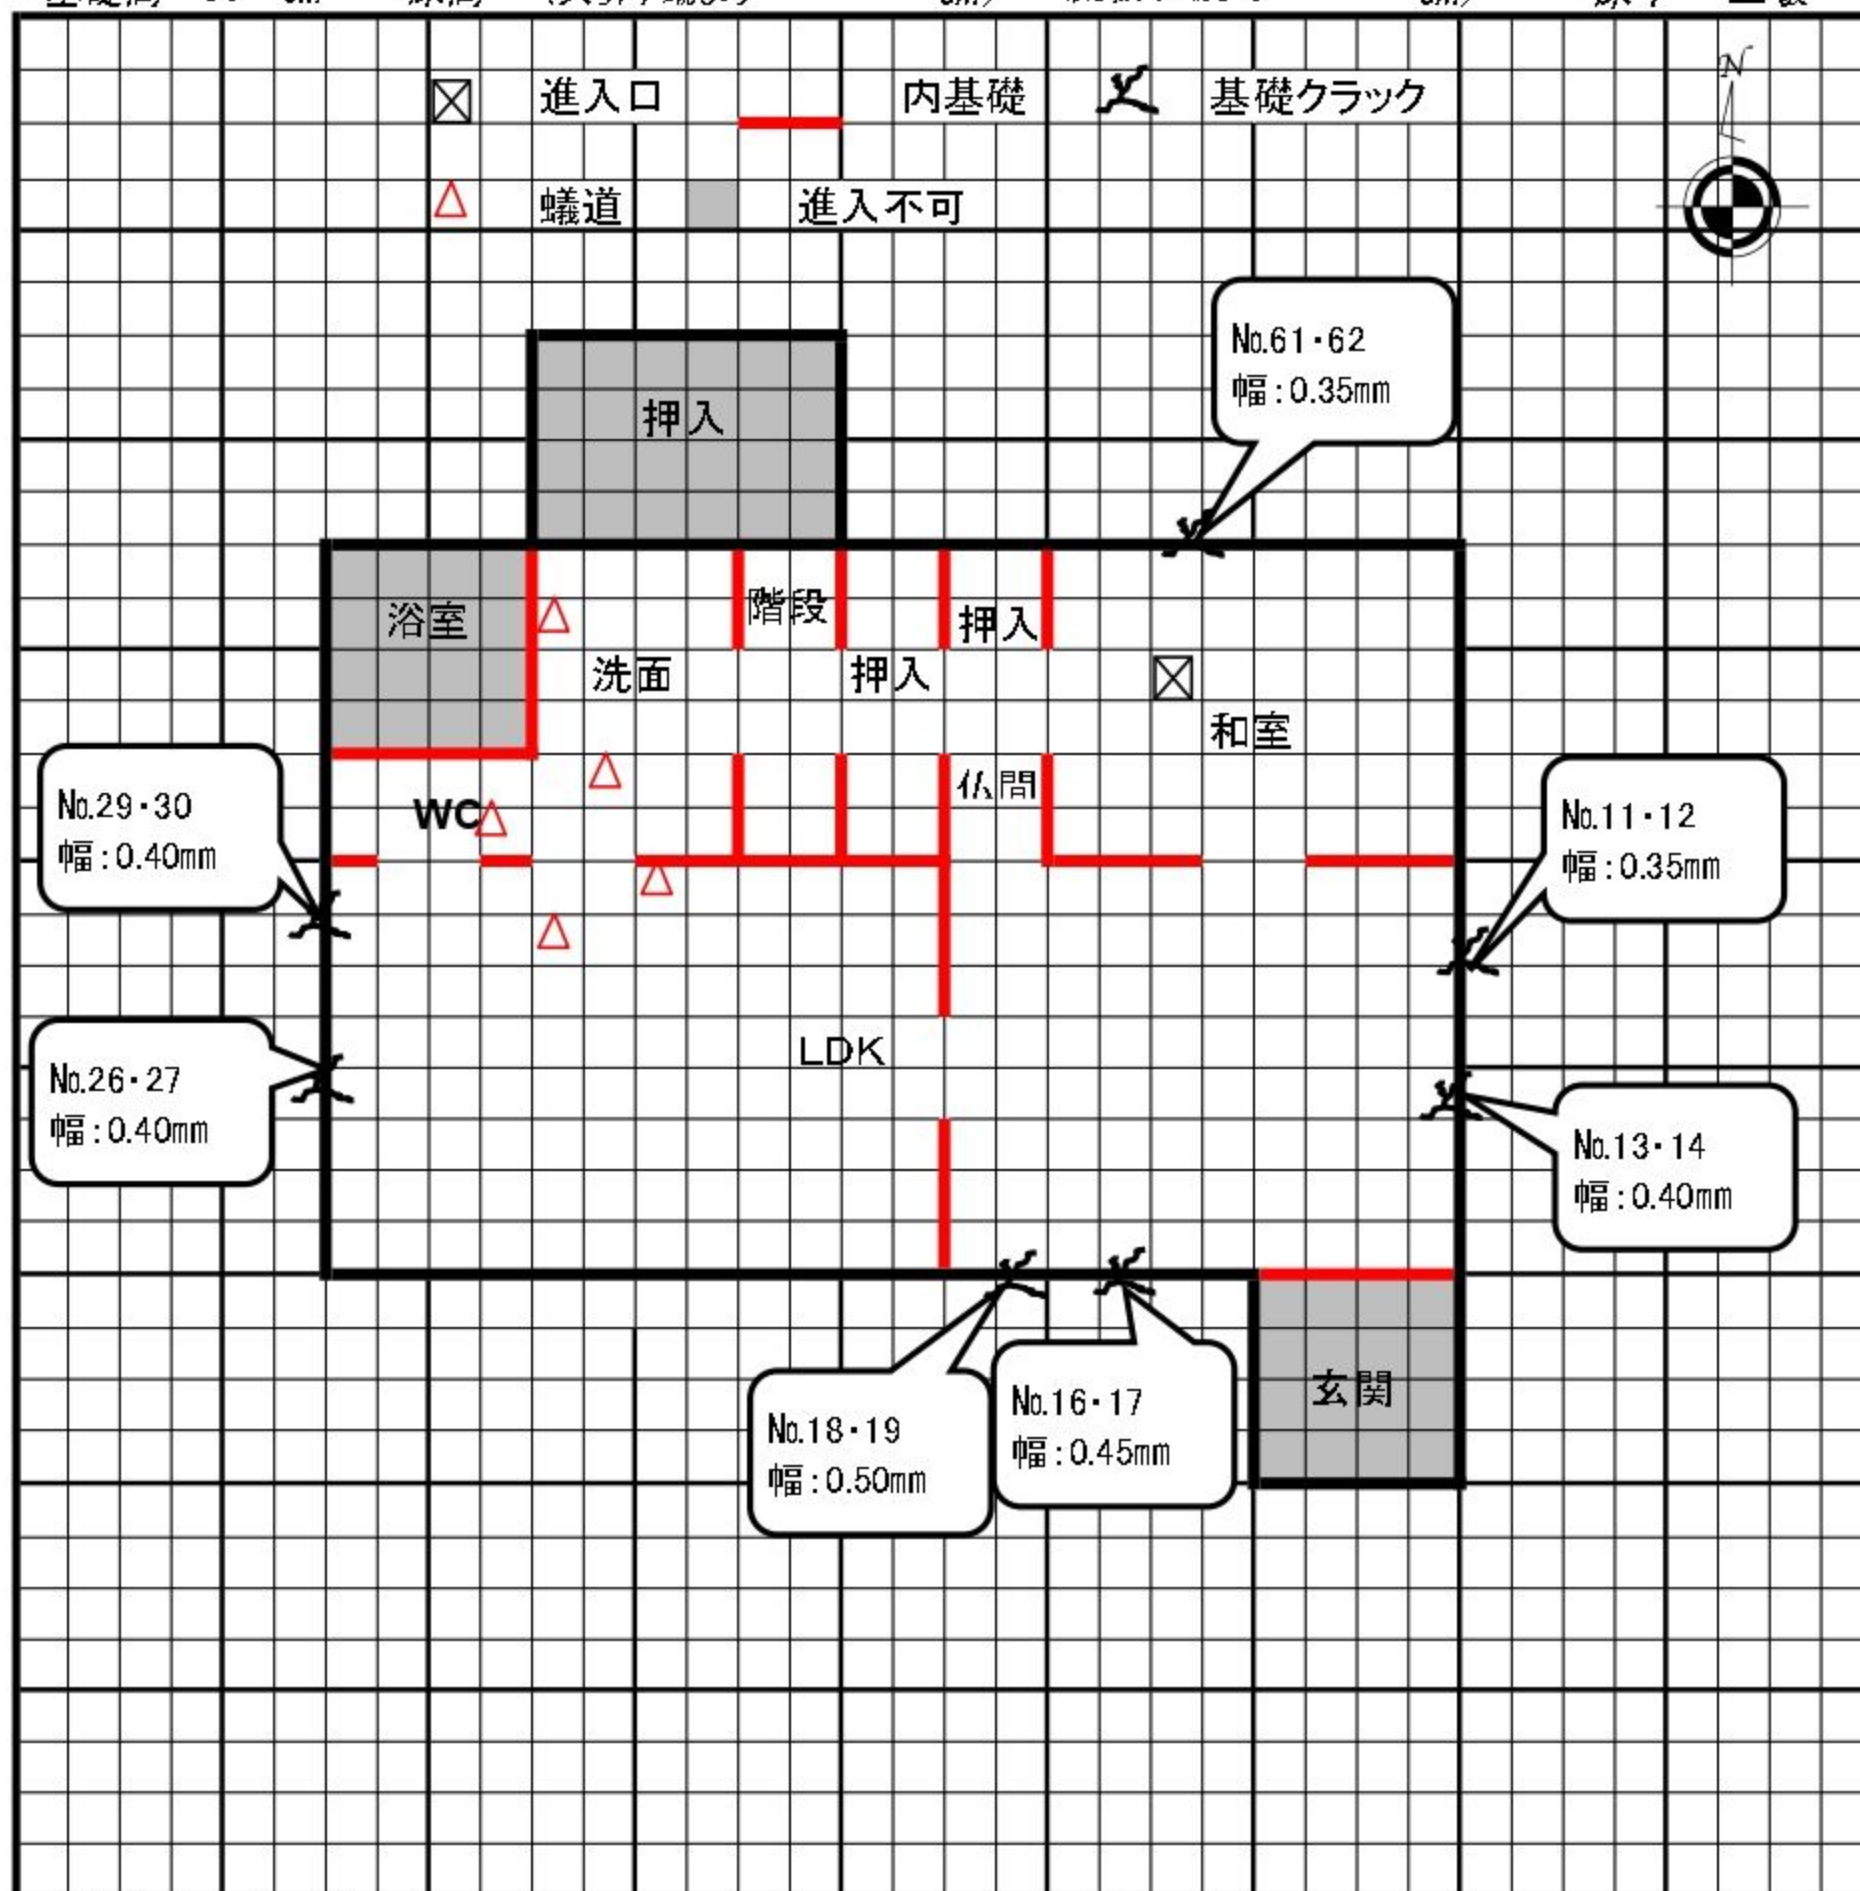

白蟻被害	被害有り	腐朽	見当たらず
水漏れ	水漏れ有り	通気	普通
カビ	見当たらず		

備考

床下調査時に、白蟻の生息と被害を確認しました。
 基礎につきましては、補強対象となる基礎クラックを7ヶ所確認しました。

白蟻駆除工事提案書

施主名:

物件所在地:

TEL

調査日


施工日

物件情報 棟号 江不細川 地区 半 町 現場入り時間 10:00

* 施工内容/仕様

坪数 22 坪

基礎高 36 cm 床高 (大引下端より cm) (荒板下端より cm) 床下 土壌

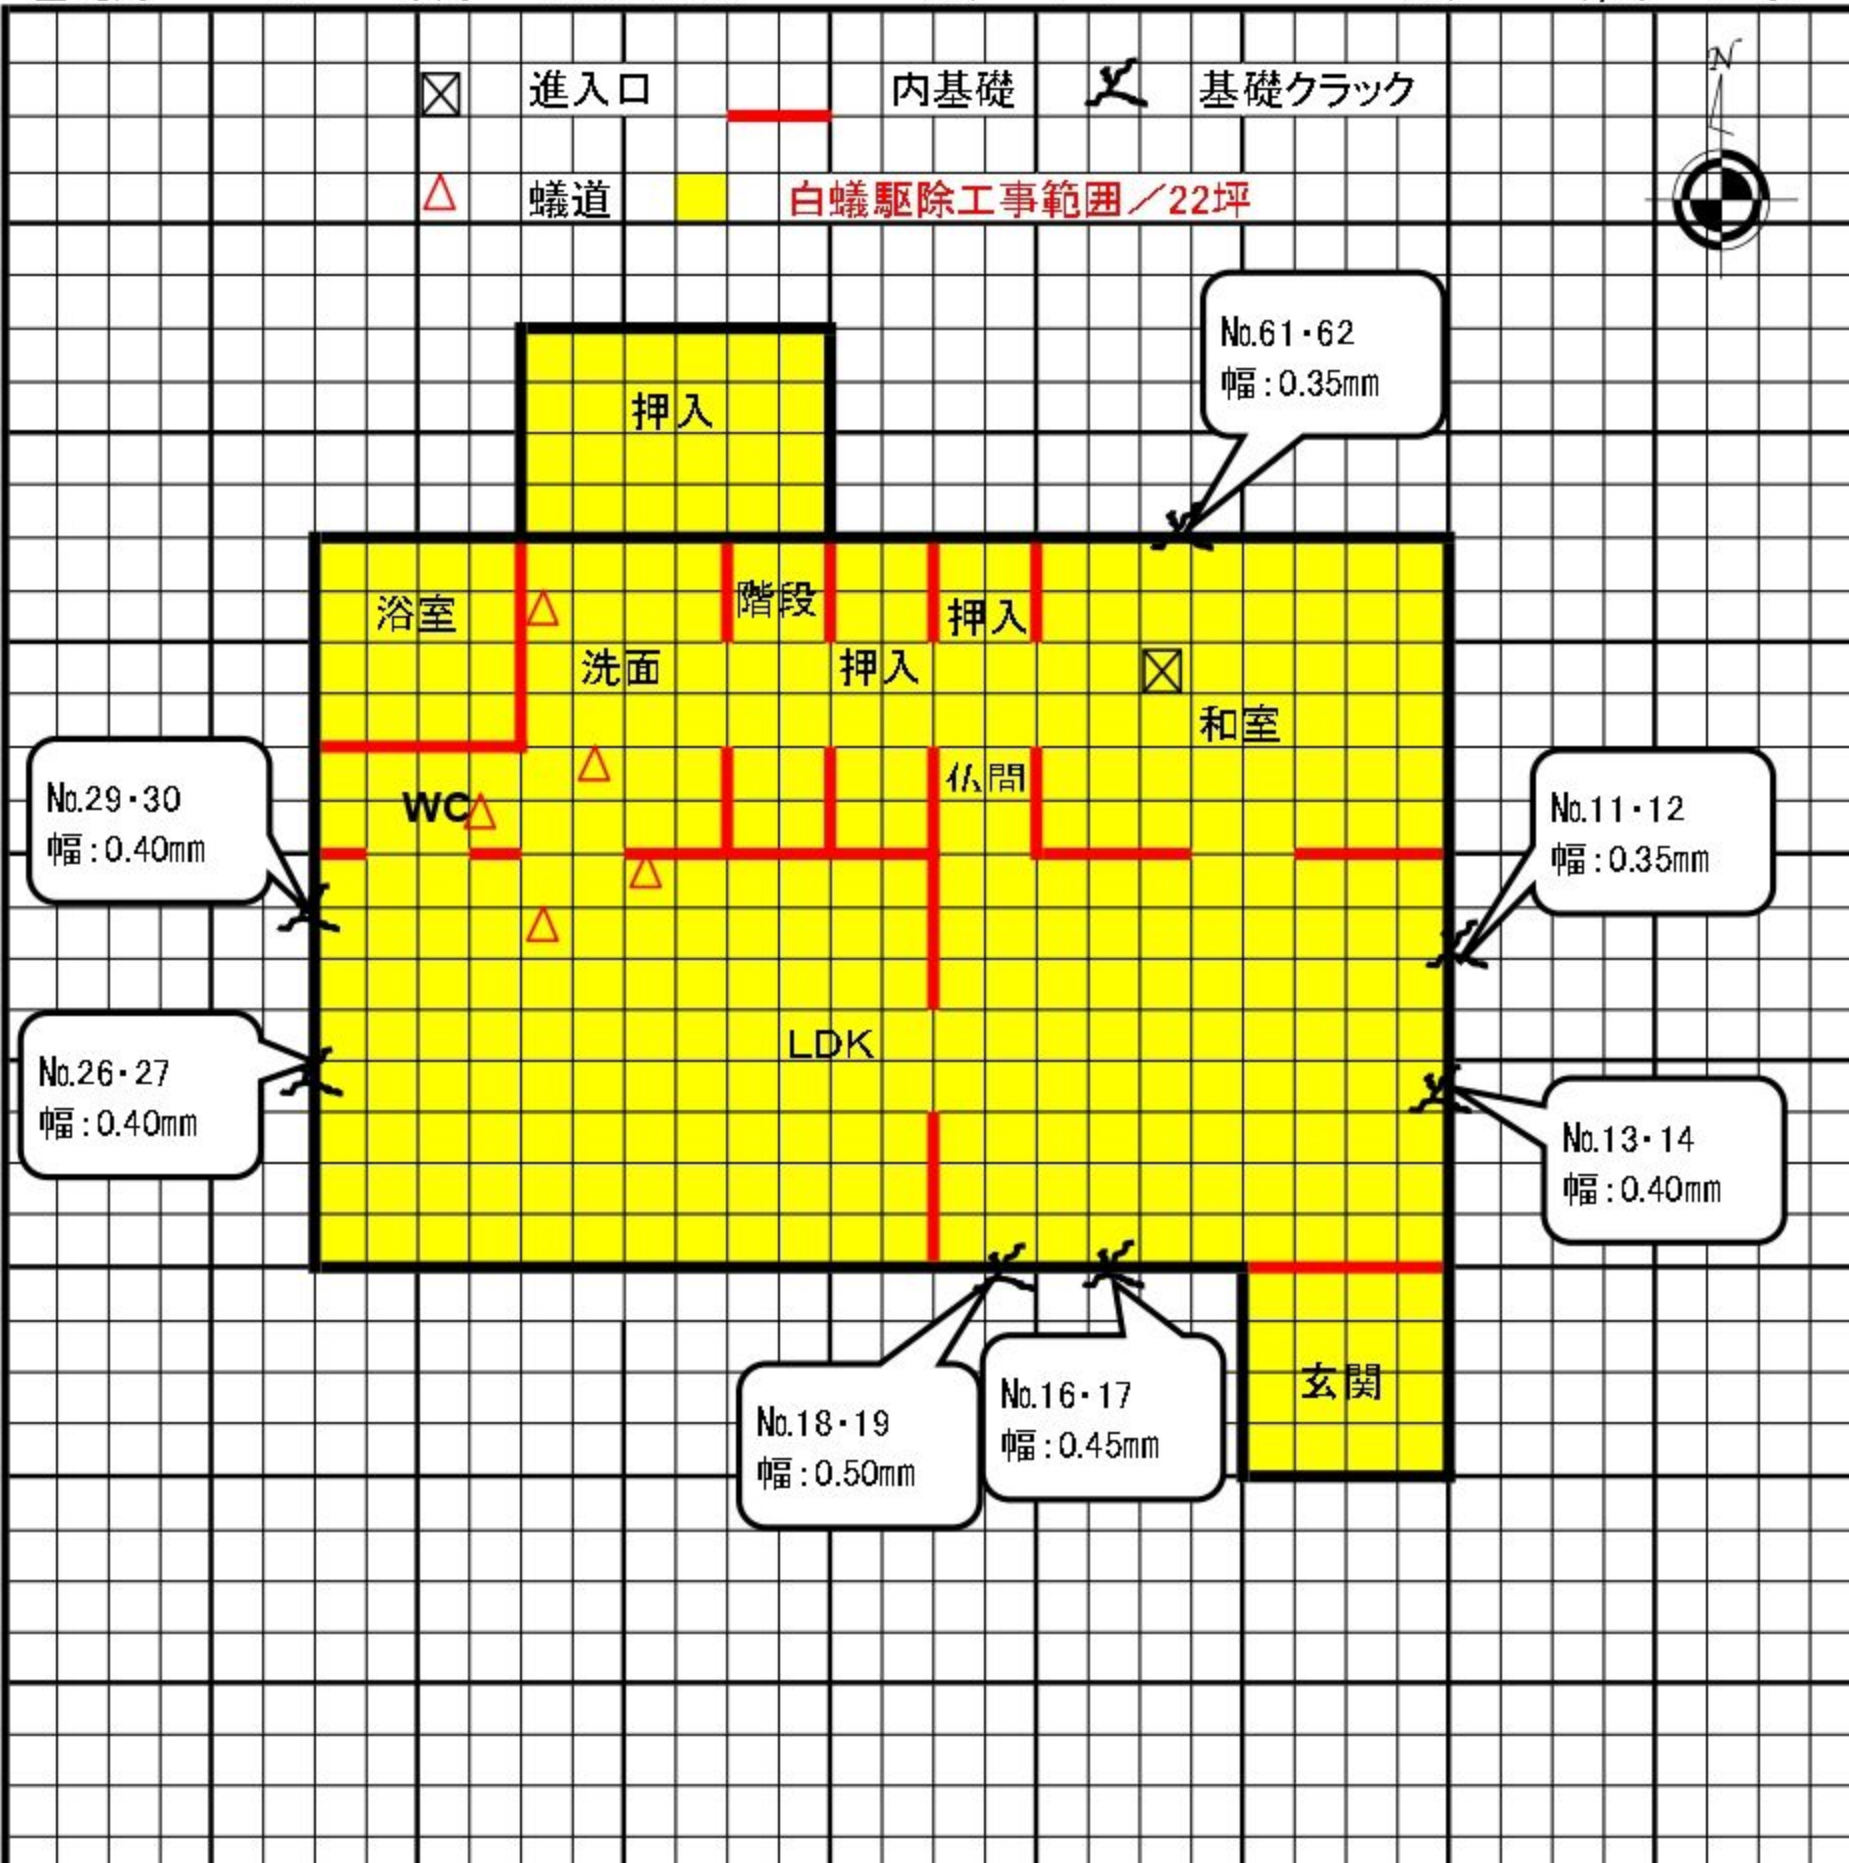☒ 進入口 内基礎 ✕ 基礎クラック			
△ 蟻道 白蟻駆除工事範囲/22坪			
			
白蟻被害	被害有り	腐朽	見当たらず
水漏れ	水漏れ有り	通気	普通
カビ	見当たらず		
備考 床下調査時に、白蟻の生息と被害を確認しましたので、 更なる被害を防ぐために白蟻駆除工事を推奨致します。			

写真報告書



No. 4 基礎高: 36cm



No. 5 鉄筋センサー使用
赤ランプ点灯
基礎内部に鉄筋反応あり



No. 6 リビング



No. 7 リビング



No. 8 リビング



No. 9 リビング

木部含水率:15.0%
(理想は18%以下)

写真報告書




No. 10 リビング

東側



No. 11 リビング

基礎クラック

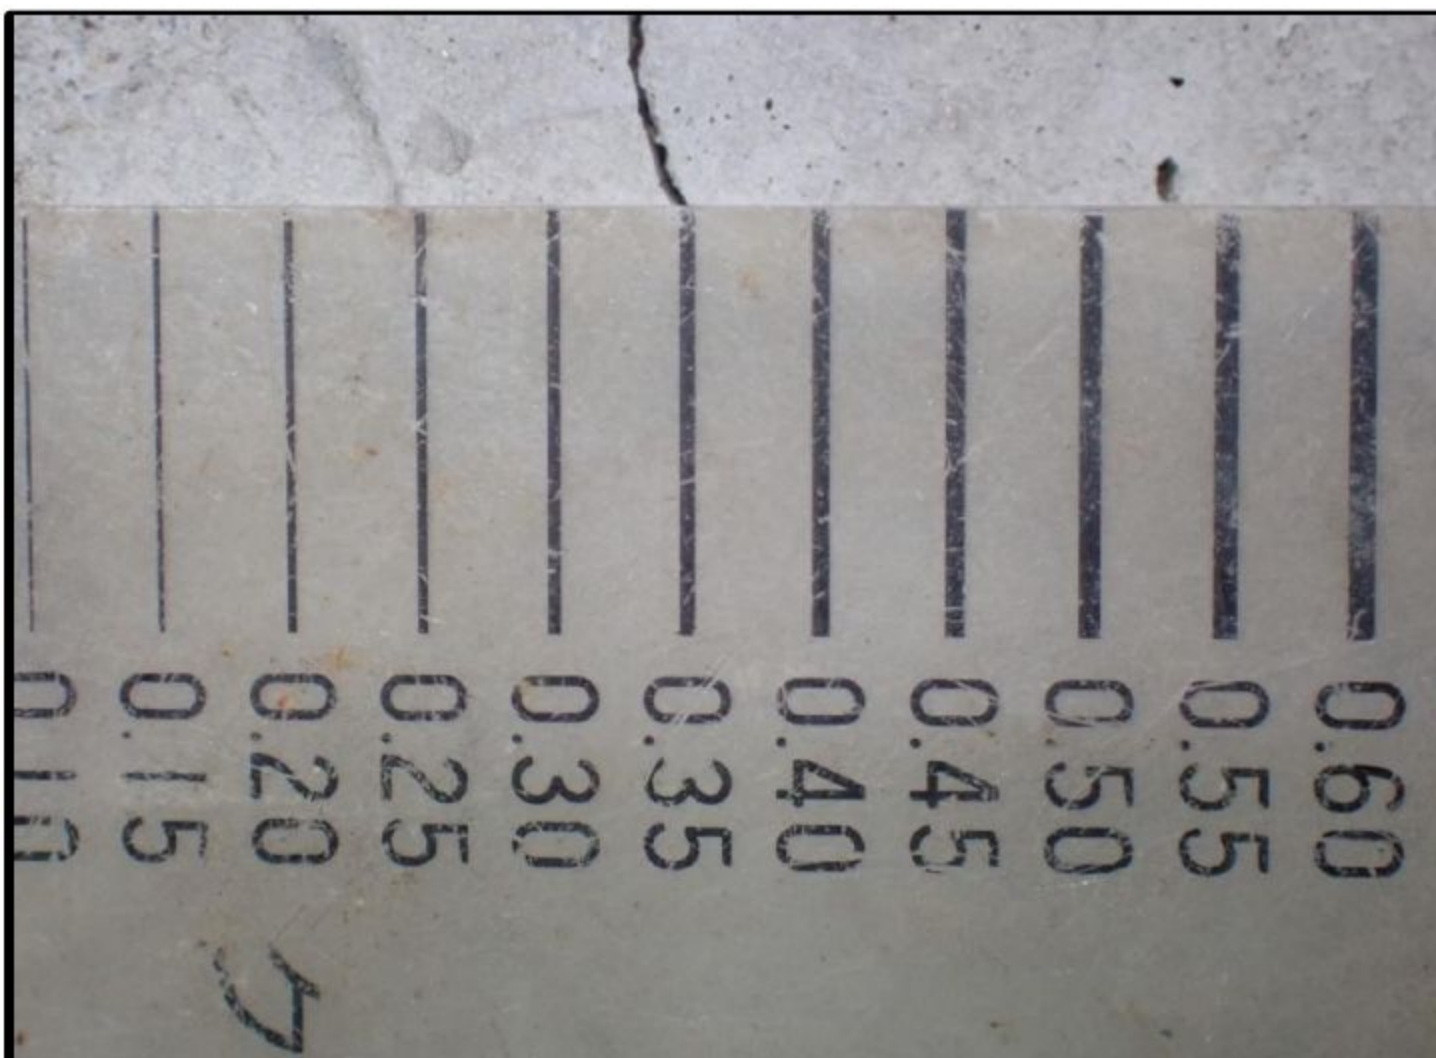


No. 12 リビング

No.11のアップ

クラック幅:0.35 mm

0.3mm以上は要補強対象

写真報告書

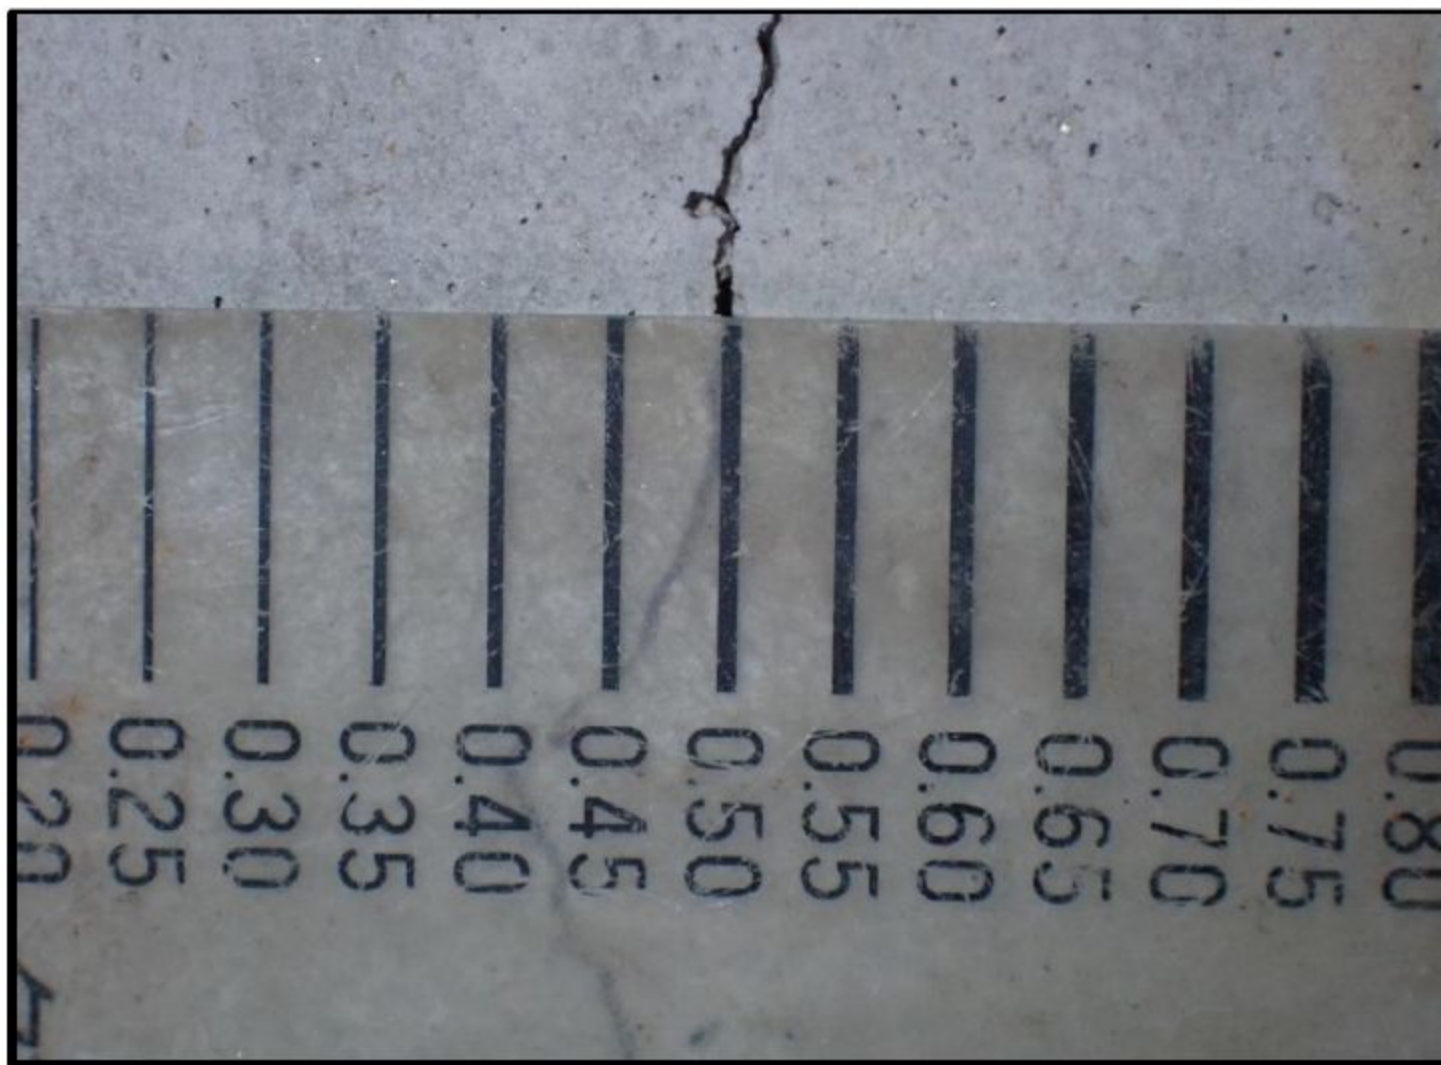

No. 19 リビング
No.18のアップ

クラック幅:0.50 mm

0.3mm以上は要補強対象



No. 20 DK



No. 21 DK

写真報告書



No. 31 DK

北側



No. 32 DK

蟻道

白蟻が巣から餌や水を
取りに行く際、外敵や外気から
身を守る為に構築する
排泄物や土で作られた
トンネル状の道



No. 33 DK

白蟻被害あり

写真報告書



No. 37 WC

蟻道

白蟻が巣から餌や水を
取りに行く際、外敵や外気から
身を守る為に構築する
排泄物や土で作られた
トンネル状の道



No. 38 WC

蟻道

白蟻が巣から餌や水を
取りに行く際、外敵や外気から
身を守る為に構築する
排泄物や土で作られた
トンネル状の道



No. 39 WC

水漏れなし

写真報告書



No. 46 洗面



No. 47 洗面
蟻道

白蟻が巣から餌や水を
取りに行く際、外敵や外気から
身を守る為に構築する
排泄物や土で作られた
トンネル状の道



No. 48 洗面
蟻道

白蟻が巣から餌や水を
取りに行く際、外敵や外気から
身を守る為に構築する
排泄物や土で作られた
トンネル状の道